

CAP. 6. "I PROCEDIMENTI DI FABBRICAZIONE PER FUSIONE"

(1)

§ 6.1 = GENERALITA'

Lo Tecnico fusore carica nel preparare una cavità detta FORMA che ricopre il negativo del ferro da realizzare nello quale si colo lo lega allo stato fuso. A che si estrae → GREGGIO. I metodi di FORMATURA si classificano in:

- 1) FORMA TRANSITORIA → 1 colo 1 solo ferro
- 2) FORMA PERMANENTE → 1 ferro per più colate.

E' possibile realizzare ferri con forme più semplici / complesse quindi il ferro fuoco a meno dei SOURARETTAII (nelle parti su cui sono previste lavorazioni per asportazione di truciolo).

§ 6.2 = LA PROGETTAZIONE DEI MODELLI E DELLE ANIME

I procedimenti di formatura in ferro Transitoria hanno in comune il fatto che le ~~varie~~ forme viene realizzata mediante un MODELLO sul quale si fissa ANIME.

MODELLO → genera nello stampo le superfici esterne del gergio mentre le ANIME → creano le cavità previste nel progetto.

Lo stampo è realizzato con → MATERIALE DA FORMATURA contenuto in apposite STAFFE. Le ANIME sono realizzate tramite le CASSE DI ANIMA.

Altri dispositivi utilizzabili sono: → SISTEMA DI COLATA
→ MATEROTTA

Il punto più critico che è necessario risolvere nello studio del ciclo di fusione

1) Se PIANO DI DIVISIONE → il modello deve poter essere estratto dallo stampo senza danneggiarlo

Le parti del modello che durante l'estrazione creerebbero problemi → SOTTOQUADRO

E infine soluzioni a questo problema tante quante sono i possibili procedimenti di divisione. Se queste soluzioni non esiste si può ricorrere a:

- 1) MODIFICA DEL PROGETTO (+ eccessiva, si ferro prima variazioni)
- 2) TASSelli (usati anche con le forme permanenti) - per dividere lo stampo in parti più piccole
- 3) MODELLO SCOMPONIBILE (realizzare la parte del sotto stampo molto spesso al resto del modello)

La maggior parte dei procedimenti di fusione → tranne quelli meno e meccanometrici → lavorazioni delle cuciture interne.

delle superfici che devono avere lavorate e necessario prevedere una spessore di materiali da asportare detto SOURARETTO. L'esito del souraretto → comprendere le eccessive e carattere tecnologico.

I fattori che influenzano lo spessore del souraretto sono:

- DIMENSIONI DEL PIANO
- LEGA
- QUALITA' RICHIESTA
- TIPO DI FORMATURA

Può essere necessario aumentare lo spessore rispetto a quanto Tabellato per → semplificare costruzione anime
→ ottenere migliore solidificazione

L'operazione di estrazione del modello viene detta STORNATURA → è un'operazione molto delicata che può provocare danni allo stampo



Per operare l'operazione i modelli → costanti in modo da eliminare le superfici I al punto di divisione → si utilizzano con il ANGOLI DI SFORZO evitando così che durante l'estrazione lo spazio tra cui via il materiale di formatura. L'entità dell'angolo di sforno può essere ridotta mediante lo scorrimento dei modelli in legno, difeso anche dal materiale di formatura.

Dovendo essere eliminati gli spazi vuoti mediante RAGGI DI RACCORDO in questo: → gli spazi vuoti non verrebbero all'origine eccessive delle leghe

→ diventerebbero zone di tensioni dovute a sollecitazioni tensionali e/o meccaniche

sul modello devono anche essere presenti le PORTATE D'ANIMA necessarie per poi essere sede di appoggio delle anime.

Se leghe impiegate in fusione subiscono una contrazione volumetrica dovuta al raffreddamento → ferro deve essere di dimensioni maggiorate

↳ si usa un COEFFICIENTE DI RITRAS LINETARE MEDIO.

Nel caso di ferro ferroventi → disegno delle condiglie

§ 4.2.3 I MODELLI DA FONDERIA

Le caratteristiche costruttive del modello influenzano la buona ressa del gergo stesso. Con frontale un buon modello da fusione deve avere:

- **FUNZIONALITA'** → deve essere opportunamente venivato.
- **PRECISIONE** → costruzione di qualità del modello
- **DURATA** → legate al tipo di produzione prevista

↳ viene meno con MODELLO A PERDERE

I materiali con cui realizzare il modello → dal tipo di formatura stessa, dal tipo di produzione e dalle dimensioni.

↳ LEGNO → + lavorabilità

LEGHE METALLICHE → produzioni in serie

MATERIE PLASTICHE

CERA

POUSTROW] → modelli a perdere



Nel caso di produzioni limitate e di piccole dimensioni → modello in legno con la configurazione del MODELLO DIVISO

Se si hanno produzioni in serie → PUCCA - MODELLO → ogni semimodello viene collegato ad uno prostro di supporto dotato di interi di riferimento con le staffe di formatura. Sulla piana vengono fissati il SISTEMA DI COLATA e le RATEROTIZIE

Nel caso di ferri di piccole dimensioni → + modelli. A piacere.

Se la produzione di pochi pezzi di grandi dimensioni → MODELLO RIDOTTO del tipo e soprattutto a schermo.

Se i modelli e SAGOMA → gesso corpo di lubrificazione, modelli in legno

↳ SCHEDETTO → struttura sollevata con tavole di legno sovrapposte vicino l'una all'altra con materiale di formatura.


§ 4.2.4 ANIME DA FONDERIA

Le caratte' del getto sono realizzate mediante ANIME in materiale refrattario ed appoggiate sulle sedi preparate dello portello d'anima.


- Per uno smacco nascoste delle colate le anime devono possedere:
- RESISTENZA MECCANICA (cavità si cui sono sospese durante la colata)
 - ↳ si può riconoscere ad anima se la ^{è fessa e spessa d'ambiente} (ma deve essere) _{è dura e inflessibile)}
 - PARETE ABILITÀ → definisce prodotti grossi che si sviluppano durante la colata.
 - ↳ si possono eventualmente prevedere contrazioni di sfido.
 - CEDIMENTALITÀ → far esitare la sabbia rendere nel petro. (parosso della sabbia)
 - SOLIDIFICABILITÀ → rendere operabile l'estrazione del materiale. (parosso)
- Il metodo più comune per le anime di piccole / medie dimensioni è la CASSA DI ANIMA (oppure anche con cassa sabbia spazio vuoto) di costruzione (oppure anche con cassa sabbia spazio vuoto)
- Altro metodo di realizzazione delle anime → TORNITURA (grandi dimensioni)

§ 6.3 SOLIDIFICAZIONE DEI GESSI

Tutti i metalli / leghe → contrazione volumetrica durante il raffreddamento e si ha come tre tipi di rete → FASE LIQUIDA

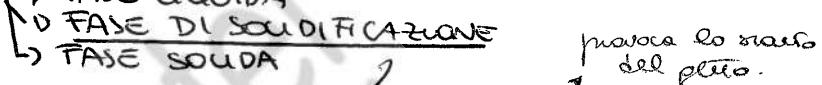

questo può provocare il difetto noto come CAVITÀ DI RITIRO → si ha lo scorrere del cloruro CONO DI RITIRO.

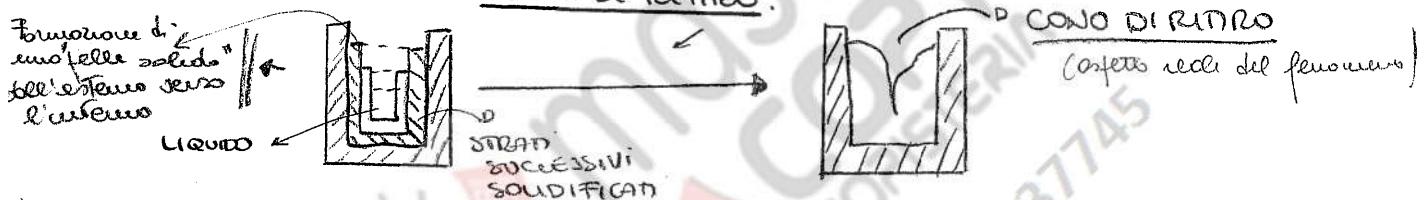

Lo studio della VELOCITÀ DI SOLIDIFICAZIONE → riservato di epoca molto complesse. Da studi empirici considerazioni che possono permettere di risolvere il problema in modo approssimato

↳ CHVORINOV → rapporto tra VOLUME BETTO / SUPERFICIE → si ha un MODULO DI RAFFREDDAMENTO (M) → più grande è → + Tempo di solidificazione
↳ è dimensionalmente uno lunghezza (mm)

Ho altresì dimostrato come $x = \text{spessore strato} \frac{\text{Solidificato}}{\text{Tempo ritirato}}$ sia una legge = $x = KNT$, costante in funzione del tipo di lega.


$$T = \frac{1}{K^2} M^2 \rightarrow \text{il tempo di solidificazione è proporzionale al modulo di raffreddamento.}$$

Per il calcolo dei moduli di raffreddamento → si ricordano le forme elementari.

Se:
BARRE → $M = \frac{S_1 \cdot S_2}{2(S_1 + S_2)}$

CUBI, CILINDRI, SFERE
 $M = \frac{S}{6}$

PIASTRE E DISCHI → $M = \frac{S}{2}$

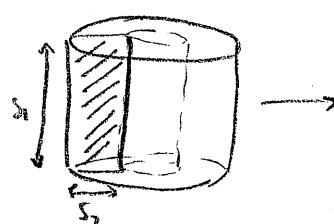


CORPI TOROIDALI

$$M = \frac{S_1 \cdot S_2}{2(S_1 + S_2)}$$

Master COPY CON STEAM

generalmente un getto \rightarrow solidificazione del "fuso più scava"

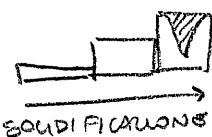

per solidificare lo scavo nell'ultimo gradino \rightarrow lo scavo di raffreddamento.

Per evitare questo difetto vi consiglio di usare di MATERIALE che fungono come

ribatelli di lega che alimentano il getto. Se lo materiale è bene posizionato \rightarrow lo scavo di raffreddamento è contenuto nello materiale stesso senza che venga danneggiato il getto.

Il meccanismo di solidificazione \rightarrow GRADIENTE TERMICO che parte da solidificazione delle parti a modulo + basso fino allo scavo.

L'uso di SOLIDIFICAZIONE DIREZIONALE \rightarrow uno scavo può essere alimentato dalla ~~possibile~~ adiacente se lo scavo ha un modulo di raffreddamento superiore di almeno il 10%.

Se le zone di estremità e le matiere sono sempre in contatto con metallo liquido il getto sarà SANDO.

RAGGIO DI INFUENZA (MATERIALE) \rightarrow $R = K \cdot \delta$ \rightarrow spessore medio
 \hookrightarrow parametri che variano col materiale.

Si può aumentare l'effetto di estremità: Tramite
2,5 · S (spessore zono) \hookleftarrow \hookrightarrow RAFFREDDATORI ESTERNI

CERCHI DI HENRYS \rightarrow si basano sul principio secondo cui il modulo di raffreddamento deve continuare ad aumentare fino allo scavo.

Così che spinge il metallo liquido dello scavo nel getto è la PRESIONE ATMOSFERICA

Esistono due tipi di matiere \rightarrow A CIELO APERTO (aperto nello scavo)
 \hookrightarrow CIECHE (chiuso nello scavo)

In quelle o nello aperto \rightarrow contatto costante con la pressione atmosferica.

L'altro tipo chiuso \rightarrow privo di materiale poroso.

Lo scarto tra i due tipi è solo la funzione della pressione che deve esistere nello scavo. Lo MATERIALE SFERICHE \rightarrow a parità di volume ha una superficie per la sua formazione è minima.

Si fa uso di matiere ENSFERICHE.

Il modulo di raffreddamento in base alla matrice \rightarrow 1,2 volte quella del getto ed in genere si può calcolare il massimo volume di liquido fornito dalla matrice. Si ha che:

$$V_2 = \frac{b}{100} \cdot (V_p + V_m) \rightarrow V_2 = V_{scavo} + V_p + V_m, V_m = V_{matrice}$$
$$b = \text{coeff. raffreddamento volumetrico.}$$

$$\hookrightarrow V_p = (100 \cdot V_2 - bV_m)/b$$

Si ha: $- V_2 = 0,14 V_m$ (matrice chiusa ed ovali)

$- V_2 = 0,20 V_m$ (matrice ensferiche e sferiche)

il massimo volume alimentabile diventa:

$$1) V_{max} = V_m((100-b)/b) \quad 2) V_{max} = V_m \cdot ((20-b)/b)$$

Le forme di moto di raffreddamento del fuoco riducono al min f. ⑤


Le forme più comuni sono:

- CIRCONFERENTI A CIELO APERTO
- SEMICIRCONFERENTI A CIELO APERTO
- CIECHE
- OVALE A CIELO APERTO.

In altro modo per il moto dell'incendio è quello di CANE → Dot:

$$X \cdot M_u / M_p \quad e \quad Y = V_u / V_p$$

Lo incendio risulta ben dimensionato nei valori di X e Y ed esso relativi
mi trovano alla dx e al di sopra della curva: $\rightarrow X - \left(\frac{a}{Y-b} \right) + c \approx 0,1$

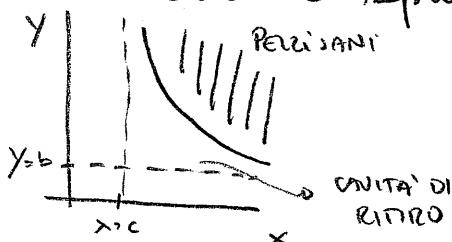

→ Diagramma di come deve essere tracciato
la funzione del moto delle fiamme ed
la funzione dello scorrimento o meno del
moto delle campane.

La zona di congiunzione tra motore e fuoco → COLARE DI ATTACCO che
deve avere le seguenti proprietà:

- NO STROZZATURA per il motore liquido
- SERVIRE RUMBA
- Aperto su SUP. PIANE e NON CORVE

Se mi hanno motore → cieche → collare esteso in lunghezza ed in
servo rettangolare
↳ A CIELO APERTO → porti verticalmente nel getto.
mediante un COLARE.

Un altro dei problemi che viene studiato nello studio della funzione
è quello del SISTEMA DI COLATA → uscire di canali non che
funzionino allo stesso tempo di riempire lo fuoco.

Ecco le regole pratiche che devono dell'esistere:

- fuoco riempite velocemente
- no fatti veloci
- allo stesso tempo distribuite in modo uniforme nel fuoco.

Il motore di colata più comune nel caso di fuoco Trattone è
quello lungo il piano di divisione delle due scienze. gli elementi
costituenti di questo motore sono:

- 1)- BACINO DI COLATA → riempie lo stesso liquido muovendo lo stesso
- 2)- CANALE DI COLATA → porta lo stesso liquido.
- 3)- CANALE DI DISTRIBUTORE → solleva lo stesso liquido.
- 4)- ATTACCHI DI COLATA → distribuiscono lo stesso liquido.

Il rapporto tra le sezioni dei canali 2), 3), 4) → motore PRESSIONATO
nel quale i canali stanno in rapporto 1:0,5:0,5 → i canali
con fuoco sono sempre pieni di motore.

Il dimensionamento delle sezioni parte da:

- TEMPO DI COLATA → $T = 3,2 \sqrt{G}$ → fissa getto in kg
per secondi

$$\hookrightarrow T = 0,36 \text{ s } G^{0,5}$$

↳ spessore medio getto in mm

- VELOCITÀ VENA FWIDA → $V = \sqrt{2gH}$
↳ Dislivello